

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/19935/18/03/29
Nr zlecenia/szkody: C/WD/2004/001/10/D/A1613
Data zlecenia: 29-03-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:

PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:

Łukasz Węgrzyniak
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0089234	AUDI, A6 [4G] 11-14, A6 3.0 TFSI Quattro S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2995	299/220	A	217 832	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WU80472	WAUZZZ4G7CN062752		29-11-2011/2011	16-11-2018	Czarny/metalic

Data oględzin: 06-04-2018**Miejsce oględzin:**

Al. Krakowska 44, Grzędy
05-555 Grzędy

Pojazd użytkowany przez:**Wyposażenie standardowe wg Eurotax**

4/5 zagłówki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Asystent hamowania, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dodatkowe oświetlenie wnętrza, Dywaniki welurowe - przód i tył, Dźwignia zmiany biegów w skórce, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic Platin, Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe z aluminium, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Ogrzewane dysze spryskiwaczy, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd, Radio CD/MP3/WMA, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System MMI (Multi Media Interface), System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby barwione, Tapicerka tkaninowa Effekt, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Asystent jazdy nocnej - system rozpoznawania pieszych w warunkach ograniczonej widoczności, Audi

parking system przód/tył - czujniki parkowania, Boczne poduszki powietrzne, tył, Dach szklany otwierany elektrycznie, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Fotele przednie i tylne - ogrzewane, Fotele przednie komfortowe z funkcją pamięci, Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji, pakiet, Fotele, elektryczna regulacja podparcia kręgosłupa, fotele przednie, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana i ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Lakier metalik, Lampy w technologii LED(diodowe) z asystentem świateł drogowych, skątne, Lusterka boczne elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym oraz pamięcią, Podsufitka metalowa w kolorze czarnym, Rezygnacja z oznaczenia modelu/silnika, Rezygnacja z oznaczenia pojemności, Roleta przeciwsłoneczna na szybę tylną elektryczna oraz manualne na szyby boczne, System nagłośnienia BOSE, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation, Szyby dźwiękoszczelne, Tapicerka skórzana Valcona, Tempomat, Wyświetlacz Head-Up, Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, ContiWinterContact TS830P (runflat)	245/45 R18 100V	6,0 mm
	lewe	Continental, ContiWinterContact TS830P (runflat)	245/45 R18 100V	6,0 mm
tylna	prawe	Continental, ContiWinterContact TS830P (runflat)	245/45 R18 100V	6,0 mm
	lewe	Continental, ContiWinterContact TS830P (runflat)	245/45 R18 100V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zakurzone.

Liczne zarysowania na nadwoziu.

Z informacji zawartych w specyfikacji wyposażenia pojazd powinien posiadać felgi aluminiowe 19 cali z oponami typu Run-flat.

Pojazd posiada zamontowane radio CB w konsoli środkowej, w bagażniku antena.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150

7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barw.z czujnikiem deszczu	4G0845099DNVB	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	4G0807065AGRU	zarysowanie, odpryski lakieru, wgniecenie	0.6
2	Błotnik przedni L	4G0821101	zarysowanie	
3	Pokrywa przednia	4G0823029A	odpryski lakieru	
4	Dach z otworem pod dach suwany	4G5817017	naklejka, usunąć	0.3
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	4G5833052	zarysowanie, odpryski lakieru	
6	Okładzina zderzaka tylnego	4G5807067AGRU	zarysowanie	
7	Błotnik tylny R	4G5809838	zarysowanie, odpryski lakieru, ślady korozji, wgniecenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Tarcza koła alu, przód L		zarysowanie, ubytki materiału	
2	Tarcza koła alu, tył R		zarysowanie, ubytki materiału	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik przedni kompletny L	III		
3	Pokrywa przednia	III		
4	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
5	Błotnik tylny K R	III		
6	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	4G0821102	zarysowanie, odpryski lakieru	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	4G0831051	zarysowanie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	4G0831052	zarysowanie, odpryski lakieru	
4	Osłona lusterka zewnętrznego L	4G0857527GRU	zarysowanie	
5	Osłona lusterka zewnętrznego R	4G0857528GRU	zarysowanie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	4G5833051	zarysowanie	
7	Błotnik tylny L	4G5809837	zarysowanie	
8	Tapicerka oparcia 1.rząd L	4G0881805AC22A	ubytki materiału	

9	Tarcza koła alu, tył L		zarysowanie	
10	Tarcza koła alu, przód R		zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi

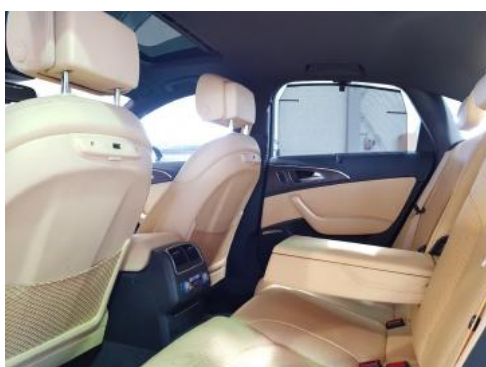

Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

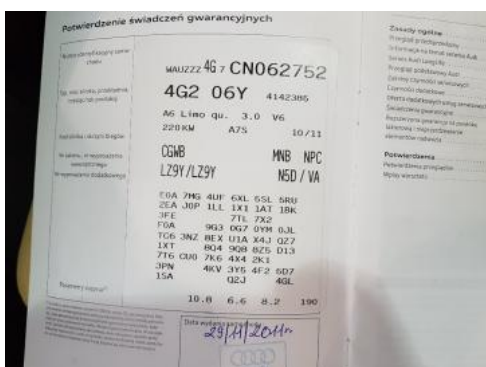

Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)

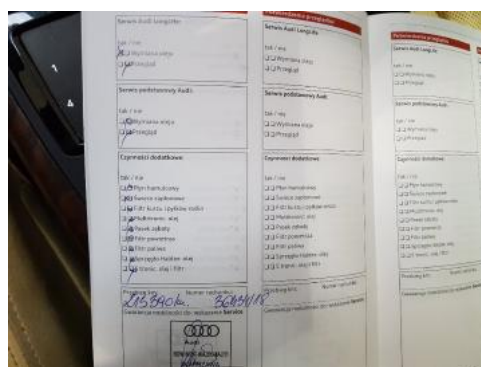

Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi




Fot. 26
Polisa



Fot. 27
Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28
Zderzak (Rysa/Odprysk)

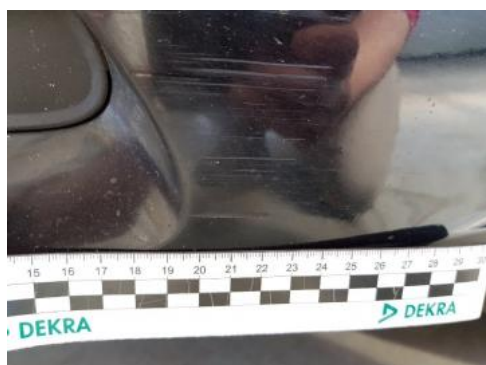


Fot. 29
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Zderzak (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 31
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)

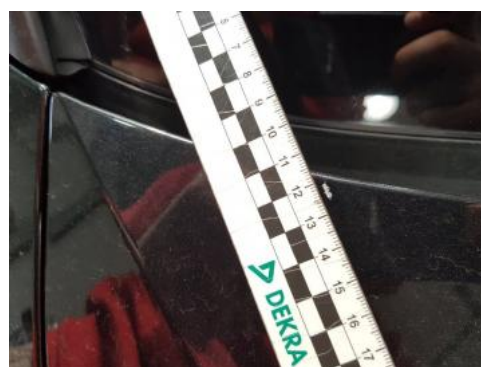

Fot. 32
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 35
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 36
Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 37
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 38
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 39
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 40
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 42
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 43
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 44
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 45
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 46
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 47
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 48
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 50
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 51
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 52
Dach (Naklejka)



Fot. 53
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 54
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 55
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 56
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 58
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 59
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 60
Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 61
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 62
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 63
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 64
Fotel lewy (Zarysowanie/Ubytki materiału)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel lewy (Zarysowanie/Ubytki materiału)



Fot. 66

Radio CB